

Bretagne, Morbihan
Lorient
4 rue Jean Le Coutaller

Les premiers internats et externats du lycée Dupuy-de-Lôme, 4 rue Jean Le Coutaller (Lorient)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56132176
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire du patrimoine des lycées de Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : lycée
Parties constituantes non étudiées : gymnase

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique

Pour l'historique d'ensemble du lycée, il convient de se référer au dossier "Le lycée Dupuy-de-Lôme (Lorient)". Cette partie constituante présente un intérêt dans l'histoire des constructions scolaires soulignée par M. Bruhold, directeur général de l'enseignement du second degré, lors de l'inauguration du premier internat, le 16 septembre 1964 (ce jour-là, plusieurs bâtiments publics de la reconstruction sont inaugurés à Lorient).

M. Brunhold confesse qu'il inaugure ici "le premier lycée ainsi construit en France". Il précise :

"Nous avons inauguré ce matin la première tranche des travaux du Collège Technique. Nous savons que la seconde tranche est en route ; les autres suivront. Nous nous efforçons d'aller aussi vite que possible, pour faire disparaître, à côté des beaux bâtiments que nous avons inaugurés aujourd'hui, les baraques qui sont encore le souvenir des temps difficiles (...) je suis un peu le responsable de cette architecture sobre, de cette normalisation qu'on a imposées aux constructions du second degré, car nos charges sont si lourdes en ce moment, et nos crédits, si vastes qu'ils soient, sont toujours insuffisants pour tout ce que nous voulons faire. Nous sommes obligés, évidemment, de simplifier, et d'imposer aux architectes des règles qu'ils acceptent, je le sais, avec beaucoup de bonne humeur. (...)

J'avais vu les premiers lycées construits selon les nouvelles normes édictées par la Direction de l'Enseignement du Second Degré, lorsque je les avais inaugurés, aux côtés de M. François-Poncet, en Allemagne. Il s'agissait des Lycées français de Baden-Baden et de Coblenz. (...)

C'est le premier lycée ainsi construit en France que j'ai vu ce matin. J'ai constaté qu'on peut faire de très belles choses, même lorsqu'elles sont si strictement normalisées. Je dois remercier M. Le Député-Maire qui a présidé les travaux, et les Architectes et Entrepreneurs qui ont été les artisans de cette première tranche."

Tout est dit : le contexte de l'après-guerre, les baraques, les conditions financières de la reconstruction, les nouvelles normes, le rôle de la municipalité...

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Dates : 1953 (daté par source), 1954 (daté par source), 1959 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Tourry (architecte, attribution par source), Henri Conan (architecte, attribution par source)

Description

Les bâtiments des premières tranches de travaux (1953-1959) : modernisme constructif et classicisme formel.

Les 6 premiers externats, 3 premiers internats et le bâtiment de l'administration (une barre semblable aux externats) du lycée Dupuy-de-Lôme sont l'œuvre de Georges Tourry (avec trois architectes d'exécution : MM. Conan, Grihangne et Baudeau).

L'architecture de Georges Tourry, élève de Gustave Umbdenstock, dont l'opposition à Le Corbusier était de notoriété publique, est un mélange de modernité constructive et de classicisme formel. Les premiers bâtiments de la cité scolaire reflètent assez bien sa capacité d'adaptation évoquée par les auteurs qui ont étudié les vicissitudes des plans de la reconstruction de Lorient, dont il est l'architecte en chef.

Pour comprendre le lycée, l'étude du plan masse est aussi importante que celle du bâti.

Le plan masse d'origine prévoyait un bâtiment pour abriter l'administration et les fonctions communes. Le dessin de ce dernier lui a valu d'être nommé "la langouste". Il devait séparer d'un côté les internats et externats des filles, de l'autre ceux des garçons, en formant, nouvelle preuve de classicisme, axe de symétrie de l'ensemble. Ce plan masse a été abandonné en 1957 au profit du plan qui est demeuré celui du lycée jusqu'à la restructuration en cours entreprise depuis 2005.

Les internats sont parmi les premiers construits en France selon le procédé constructif prescrit par le ministère : la trame composée de poteaux, distants de 1,75m, et de poutres en béton armé, supporte des murs et planchers en parpaings de ciment. Des panneaux préfabriqués en béton et gravier sont utilisés comme parement pour les façades et pignons.

Les internats sont composés de 3 étages de dortoirs, wc, douches et lavabos sur un rez-de-chaussée abritant des salles d'études et de jeux. Ils sont desservis par des couloirs centraux et des escaliers situés aux extrémités. Les externats comportent deux étages de salles de classe "de 40 élèves" sur un rez-de-chaussée dévolu à des salles d'études ou de jeux. Aux étages, les salles et dortoirs sont desservis par des couloirs latéraux et des escaliers situés aux extrémités.

Les toitures, couvertes en zinc et à très faible pente, afin de ne pas être visibles, sont à un seul pan pour les premiers, à quatre pans pour les seconds. Les salles de jeux sont dotées de grandes verrières qui rappellent les rez-de-chaussées très ouverts des écoles de plein air. Deux des barres d'externats sont prolongées par quatre niveaux de logements de fonction.

Les archives municipales de Lorient conservent des plans et élévations d'origine de ces deux types de bâtiments.

Trois externats situés à l'ouest (ceux des filles à l'origine) ont été démolis, tout comme le bâtiment administratif. Une démolition est envisagée pour les externats de cette génération restants, aujourd'hui désaffectés, ainsi que pour la conciergerie située rue du professeur Mazé qui a été murée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : béton

Matériau(x) de couverture : zinc en couverture, bitume

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, détruit, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : lycée

Statut de la propriété : propriété de la région

Un premier exemple d'application des normes du ministère de l'Éducation nationale, après la Seconde Guerre mondiale

Les premiers bâtiments de la cité scolaire Dupuy-de-Lôme de Lorient sont à la fois symboliques de la reconstruction de la ville, du développement de l'enseignement secondaire et de la mise en place des normes constructives du ministère après guerre, qui conduiront à la généralisation des barres scolaires et de la trame de 1,75m, pendant plus de deux décennies.

Sans revenir sur la description d'ensemble ni l'historique du lycée, qui font l'objet du dossier "[Le lycée Dupuy-de-Lôme](#)", ce dossier présente en tant que partie constituante, la première génération de bâtiments. Ils ont été construits, entre 1953 et 1959, sous la houlette de l'architecte en chef du lycée (et de la reconstruction de Lorient), Georges Tourry, accompagné de trois architectes d'opération, MM. Conan, Brihangne et Baudeau.

Ces six externats, ce bâtiment administratif et ces trois internats de garçons ne sont pas plus remarquables que les autres. Ils sont même plutôt moins empreints de modernité formelle que leurs successeurs immédiats, après la nomination de Maurice Ouvré comme nouvel architecte d'opération. Mais ils sont aujourd'hui pour partie détruits, pour partie désaffectés et promis à la démolition. Deux internats ont été fortement restructurés. Ils ont été isolés par l'extérieur. L'un d'entre eux, transformé en "espace langues" a même été agrandi par adjonction d'un volume de même hauteur dans son prolongement. Seul leur volume initial est encore perceptible.

Le directeur général du second degré au ministère de l'instruction publique, lors de l'inauguration du premier d'entre eux (un internat), avait pourtant insisté sur l'innovation constructive et éducative qu'ils représentaient.

Références documentaires

Documents d'archive

- **Documents d'archives conservés aux AM Lorient**

Archives municipales de Lorient : 1877W209 à 211 ; 1367W32 ; 222W18 ; 1211W1 ; 3K31 ; 2M4 ; 1607W10 ; 1698W10 ; 1NC1327 ; 1T49 ; 1NC2676 ; 1 NC 2676

Bibliographie

- **Dictionnaire des lycées publics de Bretagne**

Dictionnaire des lycées publics de Bretagne [Texte imprimé] : histoire, culture, patrimoine / [sous la direction de Jean-Pierre Branchereau, Alain Croix, Didier Guyvarc'h, et al.] ; préface de Pierrick Massiot ; préface de Jean Rohou ; Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012. 1 vol. (654 p.) : ill. en coul., graph., couv. et jaquette ill. en coul. ; 29 cm
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

- **Lycée Dupuy de Lôme [Texte imprimé] : histoire et témoignages, 1922-1970, du lycée et du collège de jeunes filles de Lorient**

Lycée Dupuy de Lôme [Texte imprimé] : histoire et témoignages, 1922-1970, du lycée et du collège de jeunes filles de Lorient, Association des anciens du Lycée Dupuy de Lôme et du Collège de jeunes filles de Lorient, 56-Larmor-Plage : Concept impr., 2015. 1 vol. (462 p.) : ill. en coul. ; 31 cm

- **Lorient la synchrétique**

Le Couédic, Daniel, "Lorient la synchrétique", in *Mémoire de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne*, T. XCIII, Ancenis-Châteaubriant, pp. 123-152
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

- **Lorient, une ville sous influences**

Richard, Dominique, "Lorient, une ville sous influences", in *Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne*, T. XCIII, Ancenis-Châteaubriant, 2015, pp. 153-166
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Liens web

- Site officiel du lycée : <https://dupuydelome-orient.fr/>

Annexe 1

Plans masse


Plan masse 2001 :

Plan masse 2016 :


Illustrations



Plan d'ensemble du lycée,
par Georges Tourry,
1954. Première tranche.

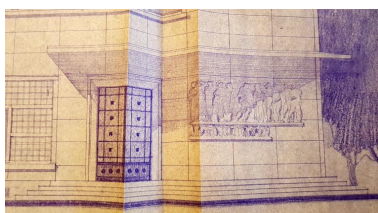


Internat : détail d'une élévation
de la façade sud, non exécuté

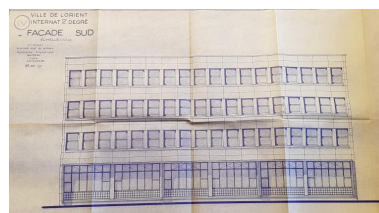


Internat : élévation de la façade
sud (G. Tourry architecte chef)


Dess. Georges Tourry
 IVR53_20185607675A1

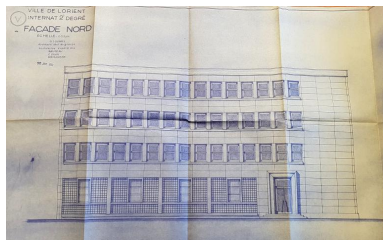

Internat : élévation de la façade nord (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).
 Dess. Georges Tourry, Dess. Henri Conan, Dess. Baudeau, Dess. René Grihangne
 IVR53_20185606672A1

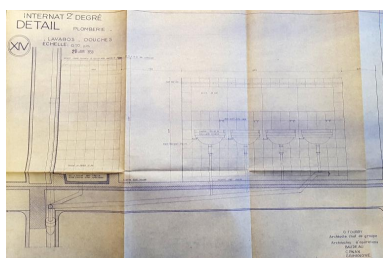


Internat : Détail, douches et lavabos (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).
 Dess. Georges Tourry, Dess. Henri Conan, Dess. Baudeau, Dess. René Grihangne
 IVR53_20185606674A1

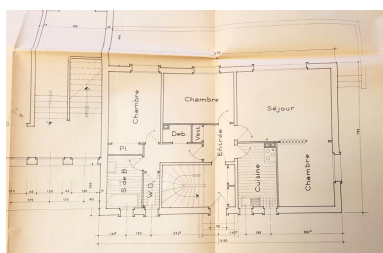


Plan d'un logement de fonction, construit dans le prolongement d'un externat (G. Tourry, architecte, 1954).
 Dess. Georges Tourry

(G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, janvier 1952)
 Dess. Georges Tourry, Dess. Henri Conan, Dess. Baudeau, Dess. René Grihangne
 IVR53_20185606671A1

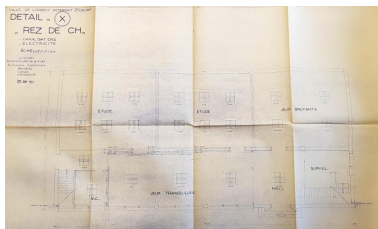

Internat : plan du rez-de-chaussée (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).
 Dess. Georges Tourry, Dess. Henri Conan, Dess. Baudeau, Dess. René Grihangne
 IVR53_20185606673A1

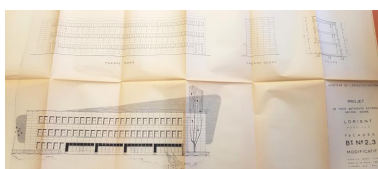


Elévation d'une façade d'un bâtiment d'externat (G. Tourry, architecte, 10/02/1954)
 Dess. Georges Tourry
 IVR53_20185606676A1




Maquette du projet de reconstruction de Lorient, "zone B". Au premier plan, le lycée. La partie centrale dite "la langouste" ne sera pas réalisée suite à une évolution du plan masse.

de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).
 Dess. Georges Tourry, Dess. Henri Conan, Dess. Baudeau, Dess. René Grihangne
 IVR53_20185606669A1

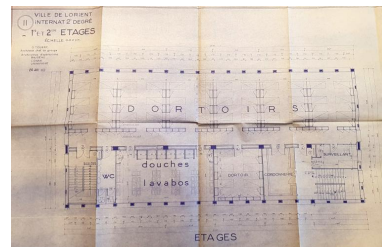

Internat : plan des 1er et deuxième étages (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).
 Dess. Georges Tourry, Dess. Henri Conan, Dess. Baudeau, Dess. René Grihangne
 IVR53_20185606678A1

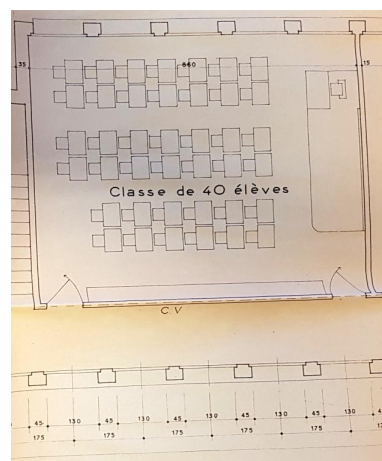

Plan d'une salle de 40 élèves dans un externat. Elle est desservie par un couloir latéral. Elle occupe 5 travées de la trame de 1,75m imposée par le ministère. Détail du plan d'un bâtiment d'externat (G. Tourry, architecte, 10/02/1954)
 Dess. Georges Tourry
 IVR53_20185606681A1



Internat en cours de construction (G. Tourry architecte).
 IVR53_20185606658X

IVR53_20185606677A1



Deux externats du lycée (G. Tourry, architecte). Entre les nouveaux bâtiments, une baraque.
 IVR53_20185606655X

IVR53_20185606662X



Deux externats des filles aujourd'hui démolis (G. Tourry, architecte).
 IVR53_20185606660X



Vue aérienne du lycée
 Phot. Panoramic-bretagne.bzh
 IVR53_20185606500NUCA



Internat garçons n°1, façade nord-est. Au rez-de-chaussée, les verrière en pavés de verre de la salle de jeux tranquilles.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600558NUCA



Internat garçons n°1, façade sud-ouest. Au rez-de-chaussée, auvent brise soleil des salle d'études et de jeux bruyants.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600560NUCA




Internat garçons n°1, façade nord-est. Au rez-de-chaussée, les verrière en pavés de verre de la salle de jeux tranquilles. Détail sur l'entrée.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600559NUCA



Internat garçons n°2, réhabilité (isolation extérieure, adjonction de l'aile au premier plan, Thierry Loison architecte).
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600561NUCA



Internat garçons n°2, réhabilité (isolation extérieure, adjonction de l'aile à droite, Thierry Loison architecte). Façade sud-ouest.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600564NUCA

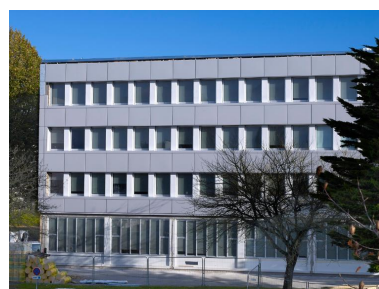


Internat garçons n°4, transformé en "espace langues", en cours de réhabilitation thermique.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600562NUCA



Internat garçons n°4 transformé en "espace langues", en cours de réhabilitation thermique. Pignon sud-est.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600563NUCA



Salle de "jeux tranquilles" et sa grande verrière en pavés de verre, internat de garçons, rez-de-chaussée (1954) désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600432NUCA

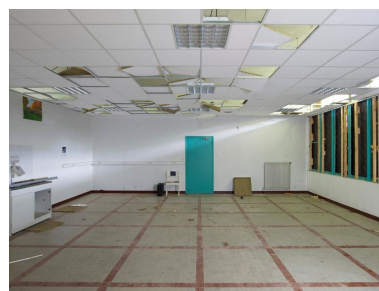

Salle d'étude, internat de garçons, rez-de-chaussée (1954), désaffecté.(1954) désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600431NUCA



Salle d'étude, internat de garçons, rez-de-chaussée (1954) désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600430NUCA



Chambre d'internes, internat de garçons (1954), désaffecté. Les cloisons ont été déplacées. A l'origine, les chambres étaient cloisonnées pour 6 lits, toutes les 3 trames de 1,75m (ici 2 trames).
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600439NUCA



Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté. Palier du rez-de-chaussée, amorce de l'escalier, porte d'entrée. Les matériaux d'origine ont été conservés, y compris pour le second œuvre.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600445NUCA




Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté. Noter l'éclairage latéral du palier.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600441NUCA




Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600442NUCA



Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600443NUCA

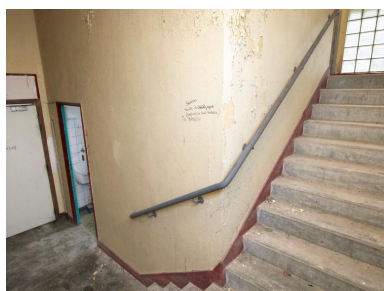

Cage d'escalier situé au sud-est,
 internat de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600434NUCA

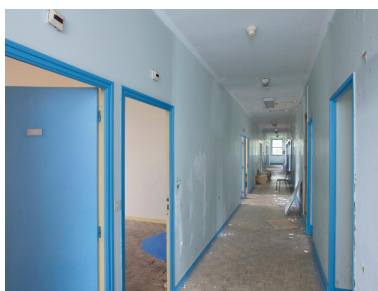

Couloir de desserte central, internat
 de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600435NUCA



Dégagement de desserte central,
 éclairé par une baie en pignon,
 et entrée d'une chambre. Internat
 de garçons (1954) désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600440NUCA



Couloir de desserte central, internat
 de garçons (1954) désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600444NUCA



Douches et lavabos, internat
 de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600436NUCA



Douches et lavabos, internat
 de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600437NUCA



Douches et lavabos, internat
 de garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600438NUCA



Façade sud-est avant de l'externat
 1 (désaffecté). A gauche, 4
 niveaux de logements. Noter, entre
 autres, le second œuvre d'origine.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600539NUCA

Bloc WC, internat de
 garçons (1954), désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600433NUCA



Façade sud-est avant de l'externat
 1 (désaffecté). A gauche, l'amorce
 des 4 niveaux de logements.
 Noter, entre autres, le second
 œuvre d'origine. L'auvent en
 béton de l'entrée a été supprimé.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600541NUCA



Façade sud-est avant de l'externat 1
 (désaffecté). La barre se prolonge
 par 4 niveaux de logements.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600540NUCA



Le long de la rue Professeur Mazé,
 façade nord-ouest de l'externat
 1 (désaffecté). Au premier plan,
 les 4 niveaux de logements.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600542NUCA



Vue d'ensemble de la façade avant
 (sud-est) d'un externat désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600536NUCA



Vue d'ensemble de la façade avant
 (sud-est) d'un externat désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600537NUCA



Vue d'ensemble de la façade arrière
 (sud-est) d'un externat désaffecté.
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600538NUCA



Façade arrière de l'externat B2
 (désaffecté), prise depuis le pignon
 des logements (externat B1).
 Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600543NUCA



Détail de la façade avant (sud-est)
 d'un externat désaffecté. La trame
 d'1,75 mètres et l'affectation du rez-
 de-chaussée à des salles d'étude ou



Externat désaffecté (G.
 Tourry Architecte), détail
 d'une entrée sur façade nord.
 Phot. Thierry Goyet
 IVR53_20185606593NUCA

de jeu est très lisible. Les toiture en zinc apparaissent. Elles sont peu visibles depuis le plancher des vaches.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600535NUCA



Vue d'ensemble d'une salle de classe dans l'externat B2 (désaffecté) : estrade, sol carrelé de grès gris, emplacement du tableau noir à 3 volets, radiateurs en fonte. Une porte donne accès au couloir, une deuxième à la salle de classe contigüe.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600449NUCA



Externat B2 (désaffecté), salle de classe. Vue prise le long de la façade sud-est. Sols en grès gris, porte d'accès à la salle de classe en enfilade, poste de télévision.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600450NUCA



Externat B2 (désaffecté) : salle de classe au sol en parquet, avec estrade, encore meublée : noter entre autres le support de rétroprojecteur et les rangées d'éclairage néon.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600452NUCA



Externat B2 (désaffecté) : salle de classe au sol en parquet, avec estrade, encore meublée. Noter l'enfilade de salles de classe à travers les portes ouvertes.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600455NUCA



Externat désaffecté : salle de classe qui a servi de laboratoire ou de salle des professeurs : meubles à planches murales.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600453NUCA



Externat désaffecté : salle de classe qui a servi de laboratoire ou de salle des professeurs : classeur à tiroirs pouvant servir de boîte aux lettres.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600454NUCA



Externat B2 (désaffecté) : cage d'escalier.
 Phot. Bernard Bègne



Externat n°2 (désaffecté), couloir de desserte latéral, le long de la façade nord-ouest. On aperçoit les baies



Externat n°2 (désaffecté), couloir de desserte latéral, le long de la façade nord-ouest. Les baies hautes, dans la

IVR53_20195600451NUCA



Cloison latérale d'une salle de classe, externat B2 désaffecté. Le renforcement des vestiaires, côté couloir, forme étagère, côté classe. Noter qu'il s'agissait d'une salle carrelée de grès gris, ainsi que l'occultation des baies hautes.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600448NUCA

hautes, dans la cloison des salles, qui permettaient à la lumière naturelle de pénétrer de deux côtés ainsi que le renforcement des "vestiaires".

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600446NUCA



Externat désaffecté (G. Tourry, architecte) : WC des garçons.

Phot. Thierry Goyet
 IVR53_20185606599NUCA

cloison des salles, qui permettaient à la lumière naturelle de pénétrer de deux côtés ont été occultées. Les portemanteaux des vestiaires en renforcement ont été enlevés.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600447NUCA



Rez-de-chaussée de l'externat B2, transformé en garage.

Phot. Bernard Bègne
 IVR53_20195600544NUCA



Sous-sol d'un externat désaffecté (G. Tourry, architecte). Poutres en béton et fondations spéciales (le lycée est construit sur une zone meuble).

Phot. Thierry Goyet
 IVR53_20185606592NUCA



Élément de fondation spéciale.

Phot. Thierry Goyet
 IVR53_20185606656NUCA



Système d'accrochage des panneaux de parement de façade, préfabriqués, en béton et gravier lavé. On aperçoit la structure (poteau en béton armé) et les parpaings en ciment utilisés pour le remplissage entre deux poteaux de la trame.

Phot. Thierry Goyet
 IVR53_20185606657NUCA

Dossiers liés

Est partie constituante de : Lycée Dupuy-de-Lôme, 4 rue Jean Le Coutaller (Lorient) (IA56132023) Bretagne, Morbihan, Lorient, 4 rue Jean Le Coutaller

Dossiers de synthèse :

Lycées de Bretagne (enquête thématique régionale en cours...) (IA35132658)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Lycée Dupuy-de-Lôme, 4 rue Jean Le Coutaller (Lorient) (IA56132023) Bretagne, Morbihan, Lorient, 4 rue Jean Le Coutaller

Auteur(s) du dossier : Thierry Goyet
Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Plan d'ensemble du lycée, par Georges Tourry, 1954. Première tranche.

Référence du document reproduit :


- **Plan d'ensemble du lycée, par Georges Tourry, 1954. Première tranche.**
Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185607675A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

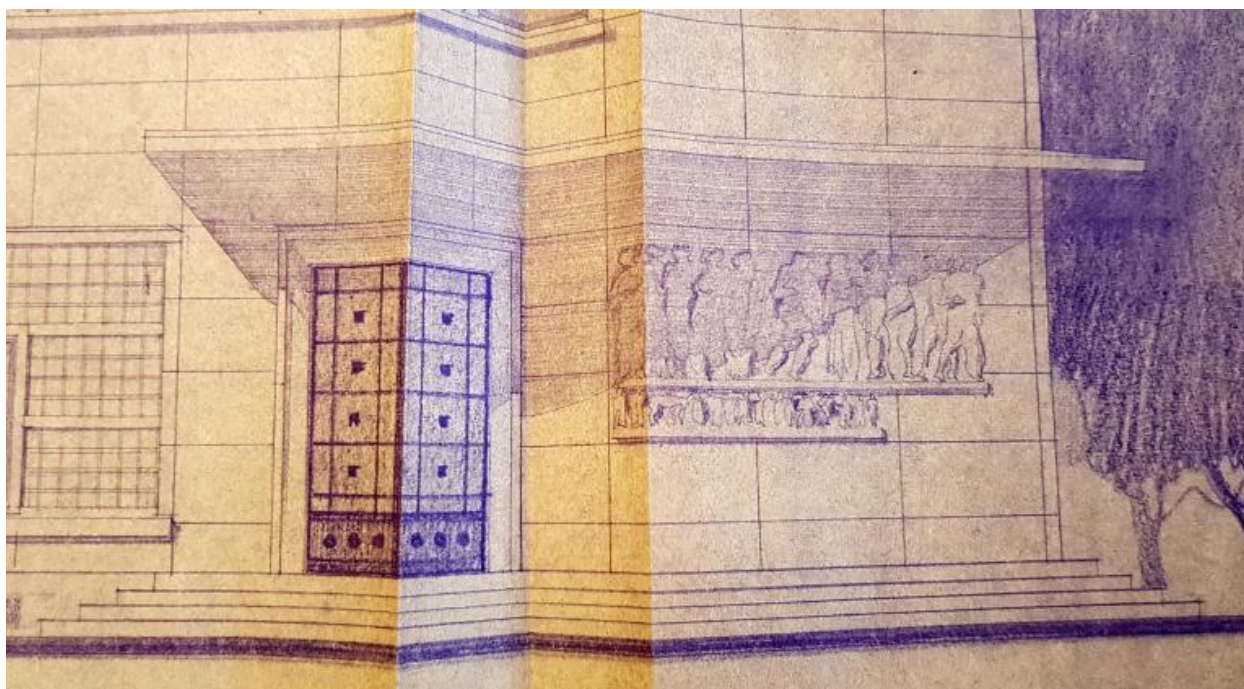

Internat : détail d'une élévation de la façade sud, non exécuté (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, janvier 1952)

Référence du document reproduit :


- **Internat : détail d'une élévation de la façade sud, non exécuté**
Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606671A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry, Auteur de l'illustration : Henri Conan, Auteur de l'illustration : Baudeau, Auteur de l'illustration : René Grihangne

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

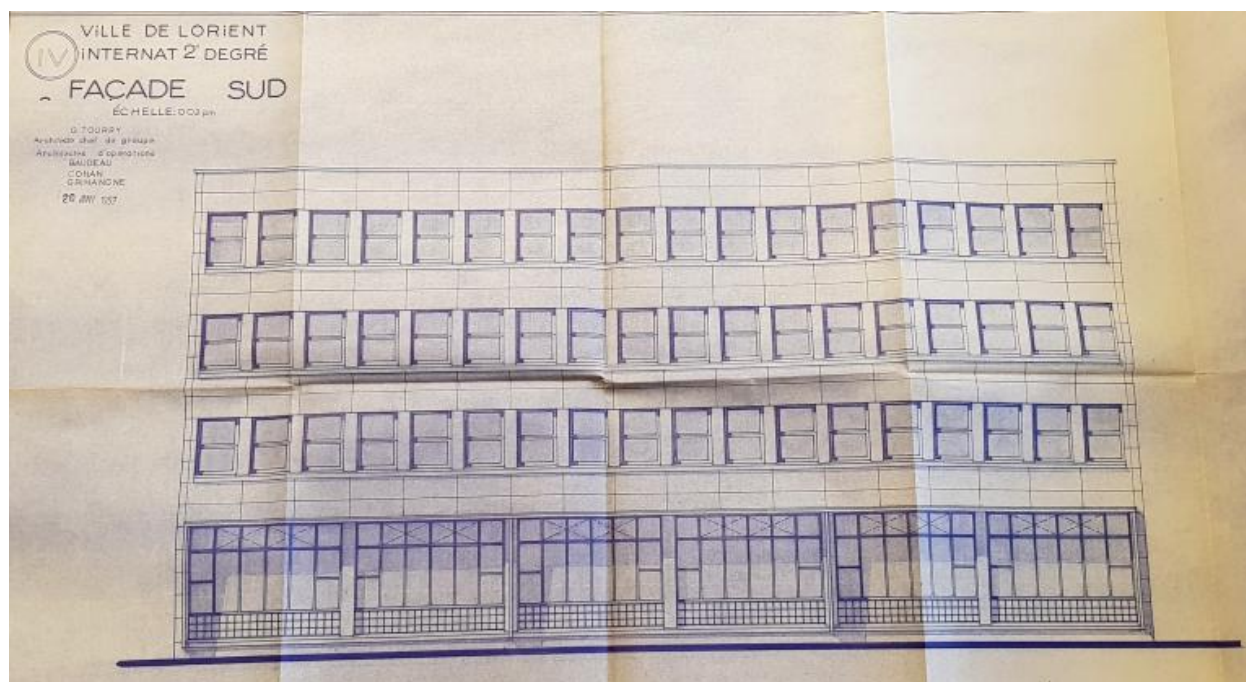

Internat : élévation de la façade sud (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).

Référence du document reproduit :


- **Internat : élévation de la façade sud**
Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606669A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry, Auteur de l'illustration : Henri Conan, Auteur de l'illustration : Baudeau,
Auteur de l'illustration : René Grihangne

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

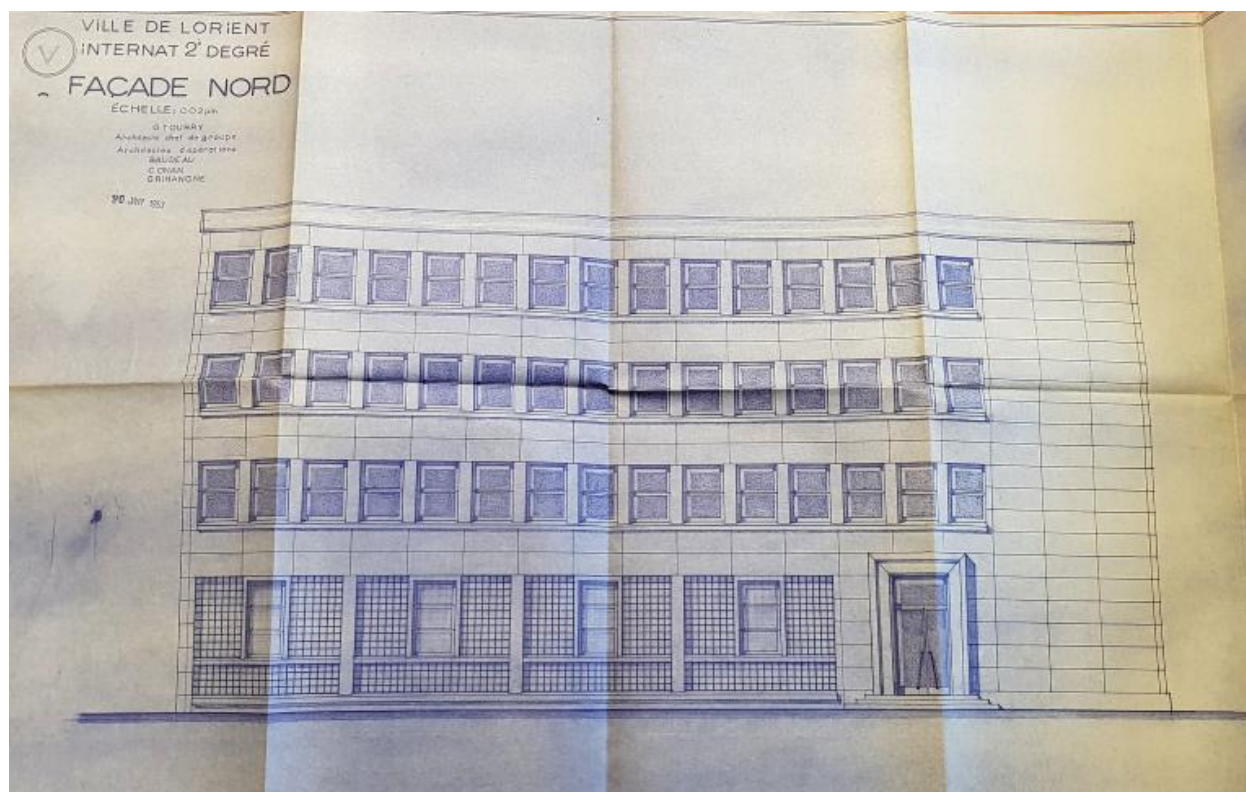

Internat : élévation de la façade nord (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).

Référence du document reproduit :


- **Internat : élévation de la façade nord**
Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606672A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry, Auteur de l'illustration : Henri Conan, Auteur de l'illustration : Baudeau,
Auteur de l'illustration : René Grihangne

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

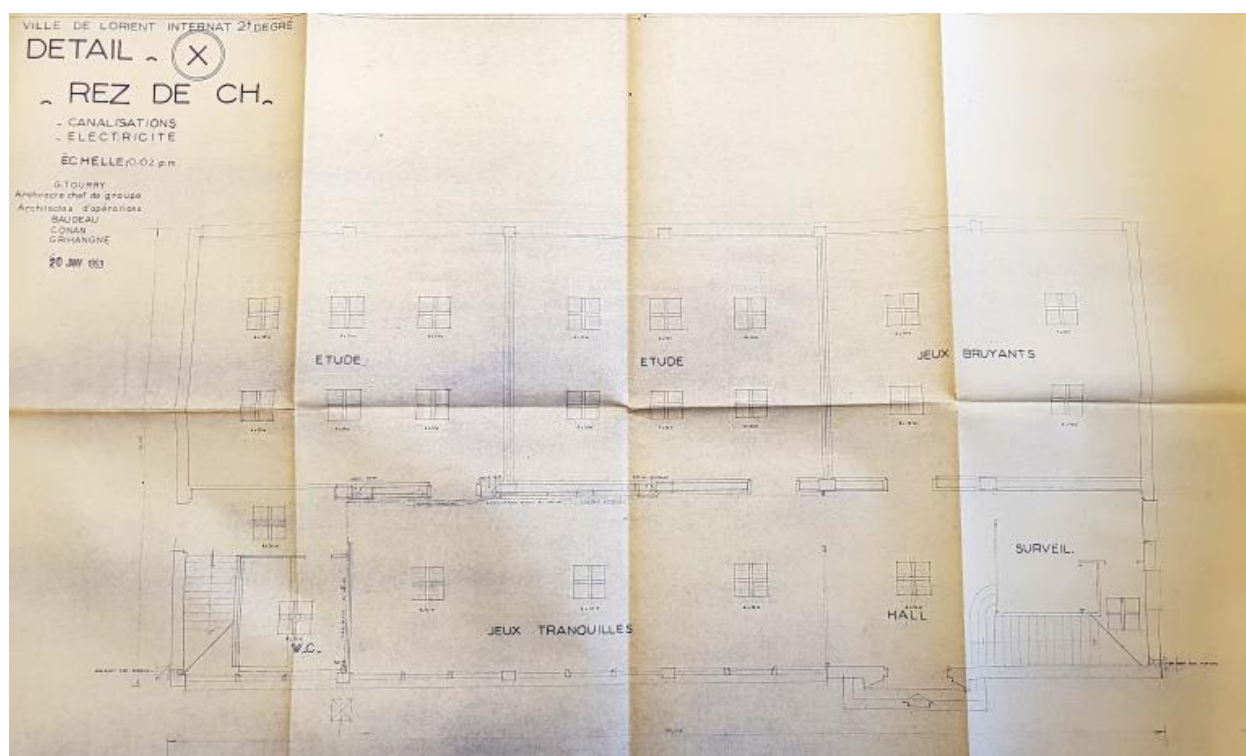

Internat : plan du rez-de-chaussée (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).

Référence du document reproduit :


- **Internat : plan du rez-de-chaussée**
 Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606673A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry, Auteur de l'illustration : Henri Conan, Auteur de l'illustration : Baudeau, Auteur de l'illustration : René Grihangne

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

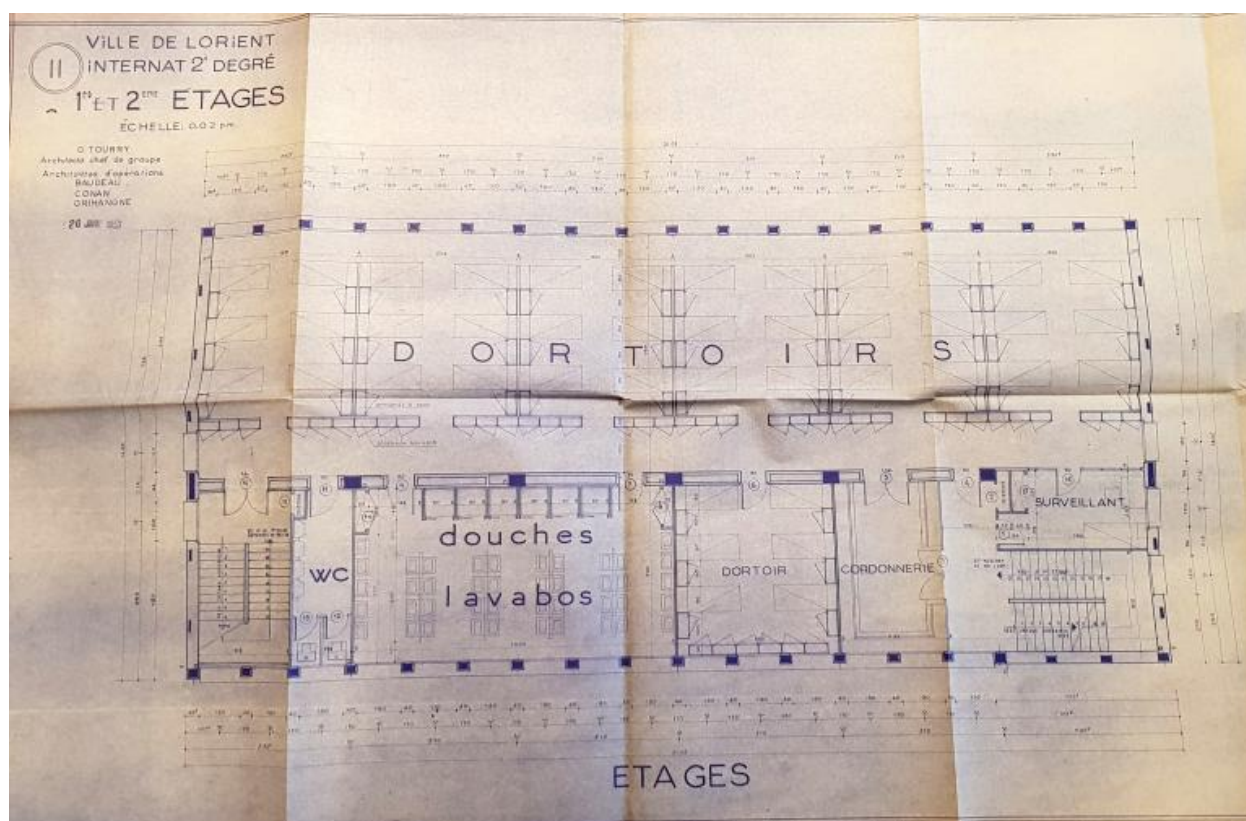

Internat : plan des 1er et deuxième étages (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).

Référence du document reproduit :


- **Internat : plan des 1er et deuxième étages**
Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606678A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry, Auteur de l'illustration : Henri Conan, Auteur de l'illustration : Baudeau, Auteur de l'illustration : René Grihangne

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

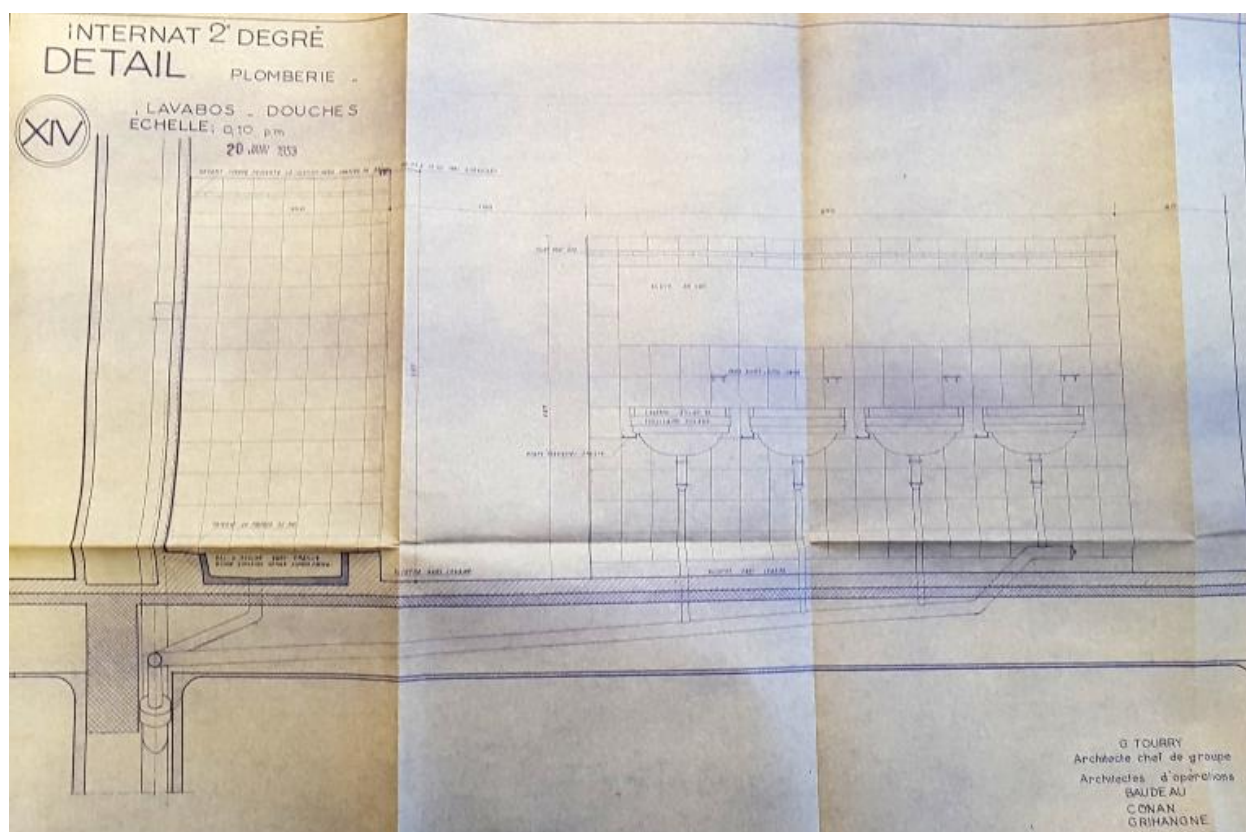

Internat : Détail, douches et lavabos (G. Tourry architecte chef de groupe, Baudeau, Conan, Brihangne, architectes, 20/01/1953).

Référence du document reproduit :


- **Internat : Détail, douches et lavabos**
 Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606674A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry, Auteur de l'illustration : Henri Conan, Auteur de l'illustration : Baudeau, Auteur de l'illustration : René Grihangne

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

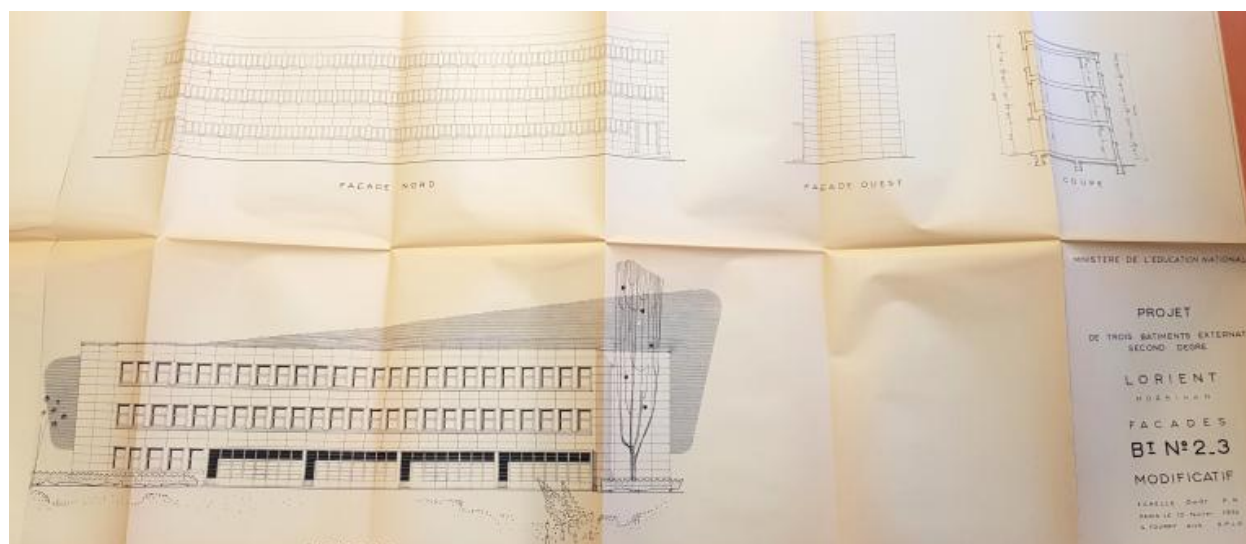

Elévation d'une façade d'un bâtiment d'externat (G. Tourry, architecte, 10/02/1954)

Référence du document reproduit :


- **Elévation d'une façade d'un bâtiment d'externat**
Archives municipales de Lorient : 1NC1327

IVR53_20185606676A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

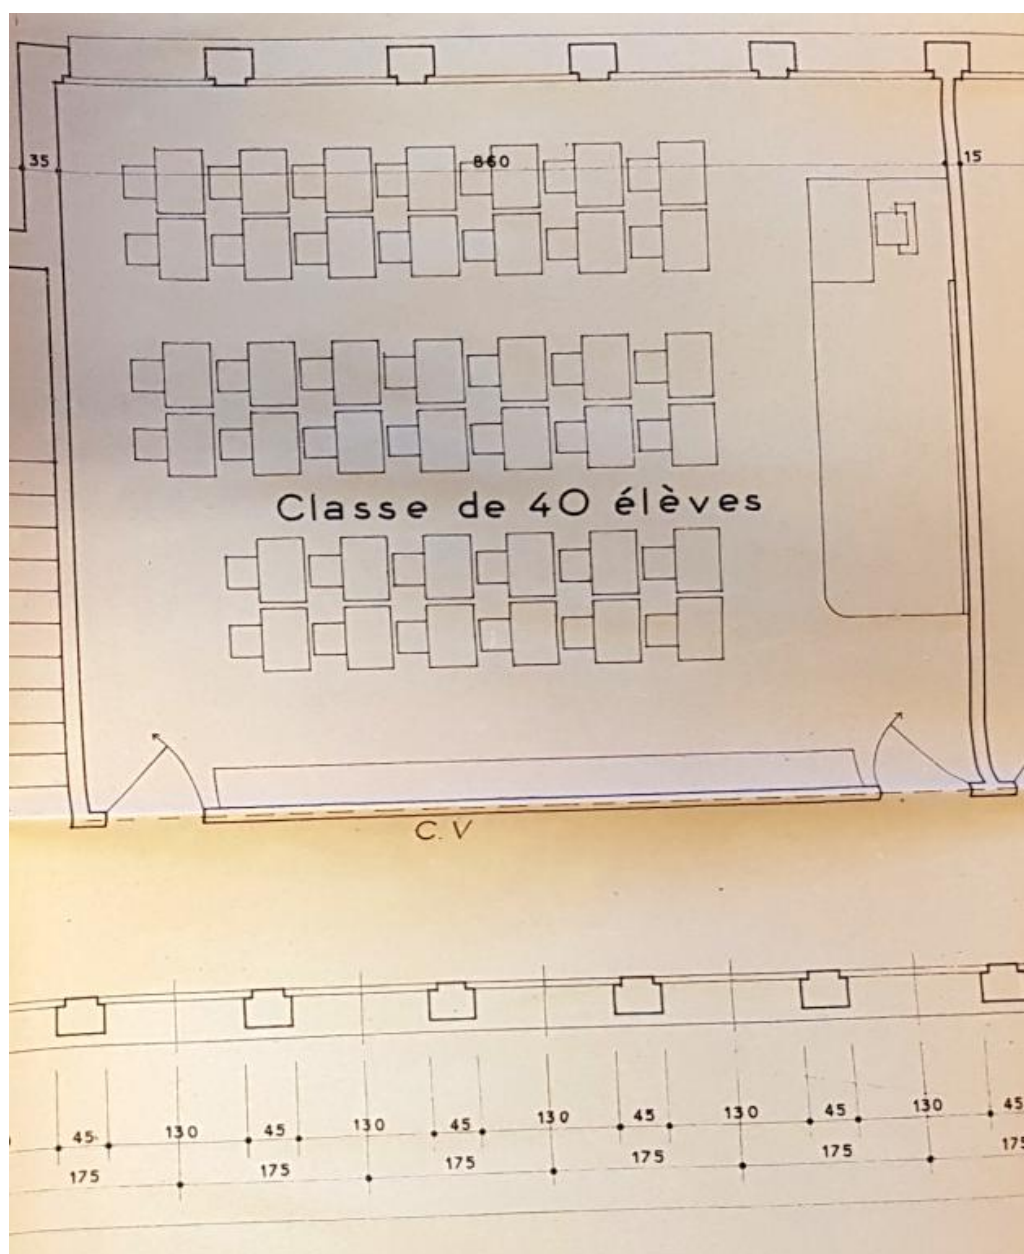

Plan d'une salle de 40 élèves dans un externat. Elle est desservie par un couloir latéral. Elle occupe 5 travées de la trame de 1,75m imposée par le ministère. Détail du plan d'un bâtiment d'externat (G. Tourry, architecte, 10/02/1954)

Référence du document reproduit :

- **Plan d'une salle de 40 élèves dans un externat.**
 Archives municipales de Lorient : 1NC1327


IVR53_20185606681A1

Auteur de l'illustration : Georges Tourry

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



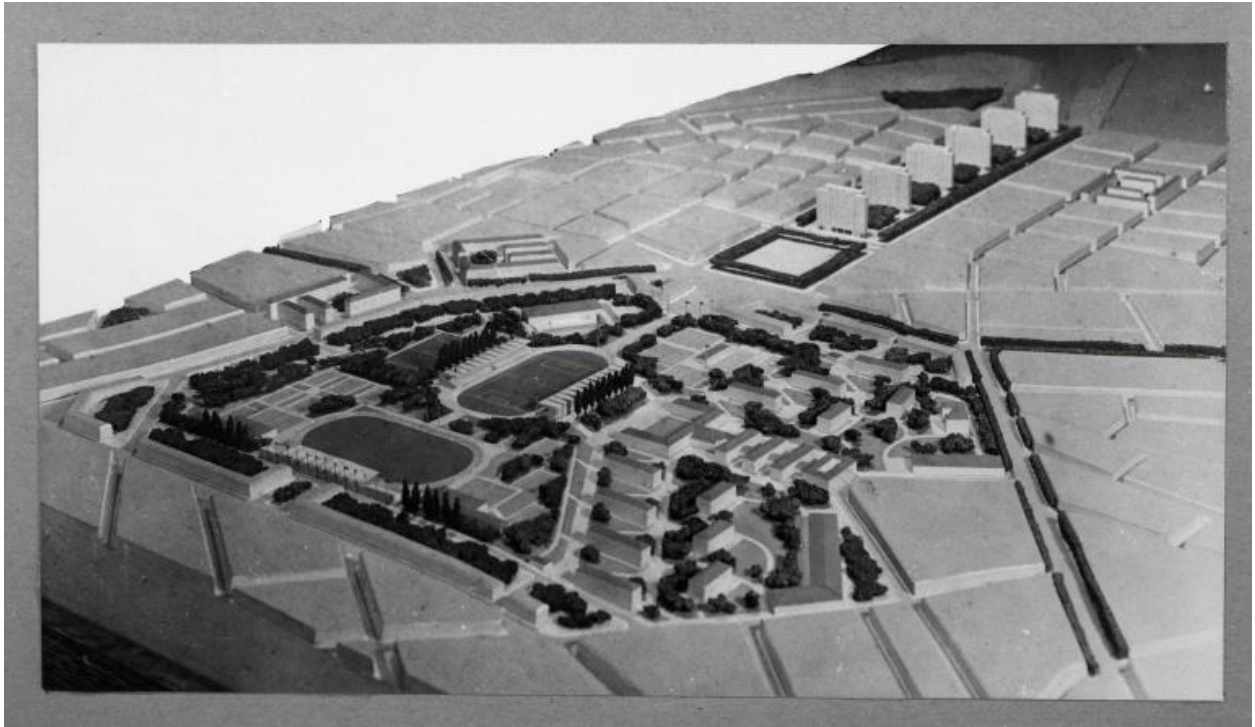

Maquette du projet de reconstruction de Lorient, "zone B". Au premier plan, le lycée. La partie centrale dite "la langouste" ne sera pas réalisée suite à une évolution du plan masse.

Référence du document reproduit :

- **Reconstruction de Lorient. Maquette de la "Zone B".**
Archives municipales de Lorient : 9 Fi 37-5. *Reconstruction de Lorient. Maquette de la "Zone B".*
Archives municipales de Lorient : 9 Fi 37-5

IVR53_20185606662X

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat en cours de construction (G. Tourry architecte).

IVR53_20185606658X

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Deux externats du lycée (G. Tourry, architecte). Entre les nouveaux bâtiments, une baraque.

IVR53_20185606655X

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

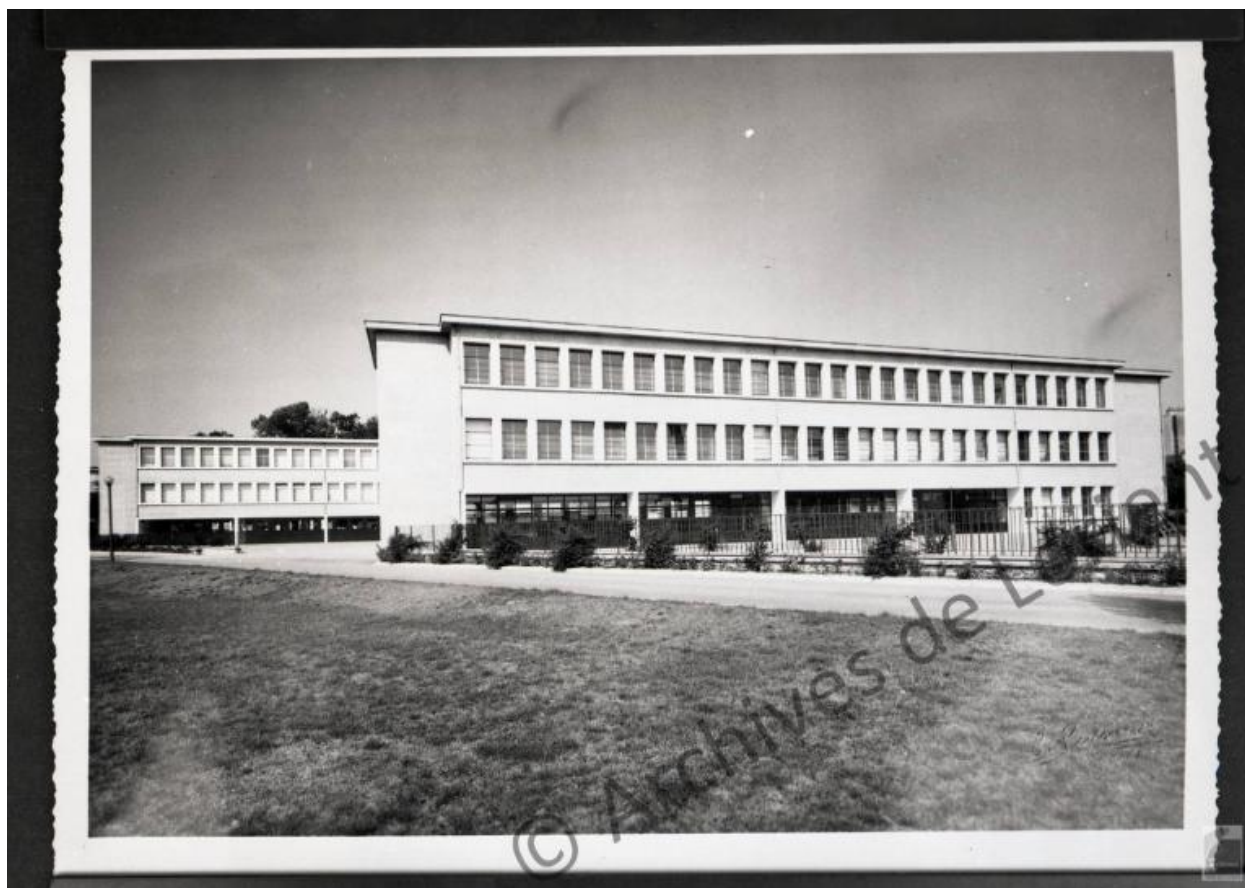

Deux externats des filles aujourd'hui démolis (G. Tourry, architecte).

IVR53_20185606660X

(c) Ville de Lorient

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne du lycée

IVR53_20185606500NUCA

Auteur de l'illustration : Panoramic-bretagne.bzh

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°1, façade nord-est. Au rez-de-chaussée, les verrière en pavés de verre de la salle de jeux tranquilles.

IVR53_20195600558NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°1, façade sud-ouest. Au rez-de-chaussée, auvent brise soleil des salle d'études et de jeux bruyants.

IVR53_20195600560NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°1, façade nord-est. Au rez-de-chaussée, les verrière en pavés de verre de la salle de jeux tranquilles.
Détail sur l'entrée.

IVR53_20195600559NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°2, réhabilité (isolation extérieure, adjonction de l'aile au premier plan, Thierry Loison architecte).

IVR53_20195600561NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°2, réhabilité (isolation extérieure, adjonction de l'aile à droite, Thierry Loison architecte). Façade sud-ouest.

IVR53_20195600564NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°4, transformé en "espace langues", en cours de réhabilitation thermique.

IVR53_20195600562NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat garçons n°4 transformé en "espace langues", en cours de réhabilitation thermique. Pignon sud-est.

IVR53_20195600563NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle de "jeux tranquilles" et sa grande verrière en pavés de verre, internat de garçons, rez-de-chaussée (1954) désaffecté.

IVR53_20195600432NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'étude, internat de garçons, rez-de-chaussée (1954), désaffecté.(1954) désaffecté.

IVR53_20195600431NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Salle d'étude, internat de garçons, rez-de-chaussée (1954) désaffecté.

IVR53_20195600430NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chambre d'internes, internat de garçons (1954), désaffecté. Les cloisons ont été déplacées. A l'origine, les chambres étaient cloisonnées pour 6 lits, toutes les 3 trames de 1,75m (ici 2 trames).

IVR53_20195600439NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté. Palier du rez-de-chaussée, amorce de l'escalier, porte d'entrée. Les matériaux d'origine ont été conservés, y compris pour le second œuvre.

IVR53_20195600445NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté. Noter l'éclairage latéral du palier.

IVR53_20195600441NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600442NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cage d'escalier nord-ouest, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600443NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cage d'escalier situé au sud-est, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600434NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir de desserte central, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600435NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Dégagement de desserte central, éclairé par une baie en pignon, et entrée d'une chambre. Internat de garçons (1954) désaffecté.

IVR53_20195600440NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Couloir de desserte central, internat de garçons (1954) désaffecté.

IVR53_20195600444NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Douches et lavabos, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600436NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Douches et lavabos, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600437NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Douches et lavabos, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600438NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bloc WC, internat de garçons (1954), désaffecté.

IVR53_20195600433NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est avant de l'externat 1 (désaffecté). A gauche, 4 niveaux de logements. Noter, entre autres, le second œuvre d'origine.

IVR53_20195600539NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est avant de l'externat 1 (désaffecté). A gauche, l'amorce des 4 niveaux de logements. Noter, entre autres, le second œuvre d'origine. L'auvent en béton de l'entrée a été supprimé.

IVR53_20195600541NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-est avant de l'externat 1 (désaffecté). La barre se prolonge par 4 niveaux de logements.

IVR53_20195600540NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le long de la rue Professeur Mazé, façade nord-ouest de l'externat 1 (désaffecté). Au premier plan, les 4 niveaux de logements.

IVR53_20195600542NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade avant (sud-est) d'un externat désaffecté.

IVR53_20195600536NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade avant (sud-est) d'un externat désaffecté.

IVR53_20195600537NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la façade arrière (sud-est) d'un externat désaffecté.

IVR53_20195600538NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade arrière de l'externat B2 (désaffecté), prise depuis le pignon des logements (externat B1).

IVR53_20195600543NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade avant (sud-est) d'un externat désaffecté. La trame d'1,75 mètres et l'affectation du rez-de-chaussée à des salles d'étude ou de jeu est très lisible. Les toitures en zinc apparaissent. Elles sont peu visibles depuis le plancher des vaches.

IVR53_20195600535NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat désaffecté (G. Tourry Architecte), détail d'une entrée sur façade nord.

IVR53_20185606593NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Goyet

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble d'une salle de classe dans l'externat B2 (désaffecté) : estrade, sol carrelé de grès gris, emplacement du tableau noir à 3 volets, radiateurs en fonte. Une porte donne accès au couloir, une deuxième à la salle de classe contigüe.

IVR53_20195600449NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat B2 (désaffecté), salle de classe. Vue prise le long de la façade sud-est. Sols en grès gris, porte d'accès à la salle de classe en enfilade, poste de télévision.

IVR53_20195600450NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat B2 (désaffecté) : salle de classe au sol en parquet, avec estrade, encore meublée : noter entre autres le support de rétroprojecteur et les rangées d'éclairage néon.

IVR53_20195600452NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat B2 (désaffecté) : salle de classe au sol en parquet, avec estrade, encore meublée. Noter l'enfilade de salles de classe à travers les portes ouvertes.

IVR53_20195600455NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat désaffecté : salle de classe qui a servi de laboratoire ou de salle des professeurs : meubles à planches murales.

IVR53_20195600453NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat désaffecté : salle de classe qui a servi de laboratoire ou de salle des professeurs : classeur à tiroirs pouvant servir de boîte aux lettres.

IVR53_20195600454NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat B2 (désaffecté) : cage d'escalier.

IVR53_20195600451NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat n°2 (désaffecté), couloir de desserte latéral, le long de la façade nord-ouest. On aperçoit les baies hautes, dans la cloison des salles, qui permettaient à la lumière naturelle de pénétrer de deux côtés ainsi que le renforcement des "vestiaires".

IVR53_20195600446NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat n°2 (désaffecté), couloir de desserte latéral, le long de la façade nord-ouest. Les baies hautes, dans la cloison des salles, qui permettaient à la lumière naturelle de pénétrer de deux côtés ont été occultées. Les portemanteaux des vestiaires en renforcement ont été enlevés.

IVR53_20195600447NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cloison latérale d'une salle de classe, externat B2 désaffecté. Le renforcement des vestiaires, côté couloir, forme étagère, côté classe. Noter qu'il s'agissait d'une salle carrelée de grès gris, ainsi que l'occultation des baies hautes.

IVR53_20195600448NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Externat désaffecté (G. Tourry, architecte) : WC des garçons.

IVR53_20185606599NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Goyet

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée de l'externat B2, transformé en garage.

IVR53_20195600544NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Sous-sol d'un externat désaffecté (G. Tourry, architecte). Poutres en béton et fondations spéciales (le lycée est construit sur une zone meuble).

IVR53_20185606592NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Goyet

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Élément de fondation spéciale.

IVR53_20185606656NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Goyet

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Système d'accrochage des panneaux de parement de façade, préfabriqués, en béton et gravier lavé. On aperçoit la structure (poteau en béton armé) et les parpaings en ciment utilisés pour le remplissage entre deux poteaux de la trame.

IVR53_20185606657NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Goyet

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation